

Résumé Semaine 7

Procédés de fabrication par usinage

Dr. S. Soubielle

S. Soubielle

1

Résumé semaine 7

ME-101 / ME-106 – Construction Mécanique I

Procédés de fabrication par usinage (1/2)

- **Principe et physique de la coupe**

- Procédé de fabrication par enlèvement de matière → copeau
- Outil de coupe extrêmement résistant (cermet ou ARS)
- Utilisation d'un liquide de coupe, la plupart du temps

- **Types d'usinage et topologie de pièce**

- **Tournage « pur »**

→ Pièces axisymétriques


- **Fraisage 3-axes « pur »**

→ Pièces prismatiques « simples »

- **Tournage + fraisage 3-axes**

(avec reprise de pièce) et/ou fraisage 5-axes ++

→ Pièces à topologie plus complexe →→→→→→→→

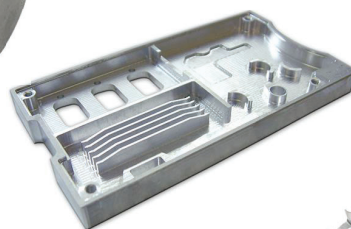

S. Soubielle

2

Procédés de fabrication par usinage (2/2)

- **Paramètres de coupe**

- V_c dépend de l'outil utilisé et du matériau à usiner

- Pièce : aluminium + rapide qu'acier/fonte

- Outil : cermet + rapide qu'ARS

- $V_f, a_p \rightarrow$ Impact qualité des surfaces



- **Types d'opération**

- Terminologie spécifique en tournage et en fraisage


- Stries caractéristiques sur les surfaces usinées

- **⚠ Limitations et design ⚠**

- **Coin rentrant impossible à réaliser en usinage**

- Géométrie → Toujours privilégier le volume min. de copeau

Quiz TurningPoint (me101)

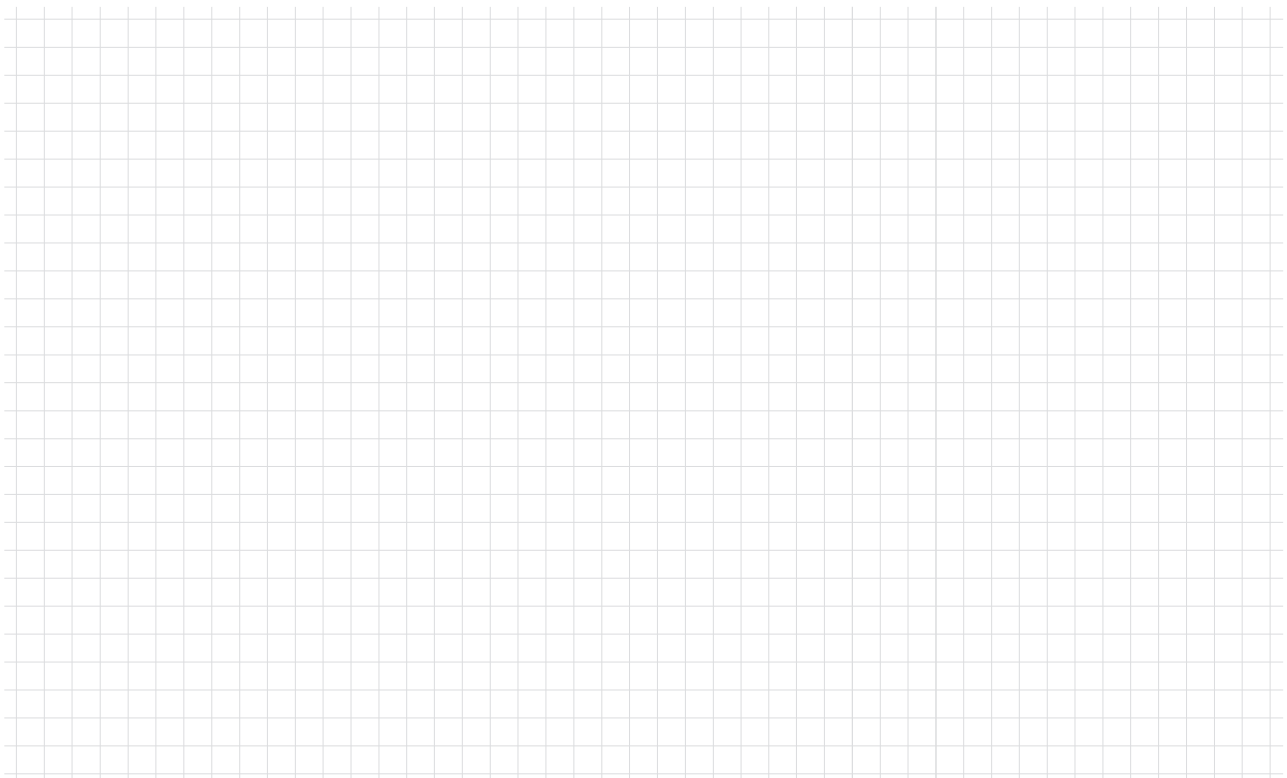

États de surface

Définitions et notations, mesurage,
influence du procédé de fabrication,
rectification

Dr. S. Soubielle



Dans ce cours, nous allons...

... Définir la notion d'état de surface

- ... Influence du procédé de fabrication
- ... Paramètres normalisés de l'état de surface
- ... Mesurage de l'état de surface

... Lister les valeurs atteignables d'état de surface

- ... Pour les principaux types de procédés
- ... Avec un focus sur la rectification mécanique


... Définir la manière de spécifier les états de surface sur un plan

- ... Etat de surface général / local
- ... Indications complémentaires

Etat de surface et fonction technique

• Constat

- Pas besoin de la même qualité de surface partout
- Dépend des fonction techniques à satisfaire
 - Contact + mouvement relatif (roulement et/ou glissement)
→ Qualité « élevée » requise
 - Ø contact ou contact statique
→ Qualité « basse » ok

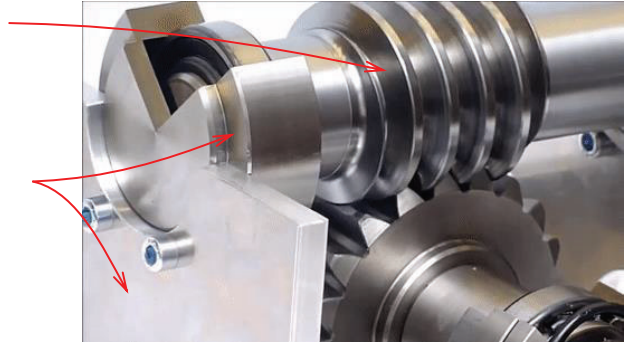

• Quantification et contrôle sur une pièce réelle

- Comment quantifier la qualité d'une surface ?
- Comment contrôler la qualité d'une surface ?


Retour sur l'usinage



Exercice de mise en situation

L'outil de coupe utilisé pour réaliser l'opération de chariotage ci-contre a un rayon de pointe $r = 0,4$ mm.


1. Quelle est la hauteur des stries si l'avance par tour $f = 0,3$ mm ?
2. Quelle valeur de f doit-on imposer pour obtenir une hauteur de stries de $10 \mu\text{m}$?

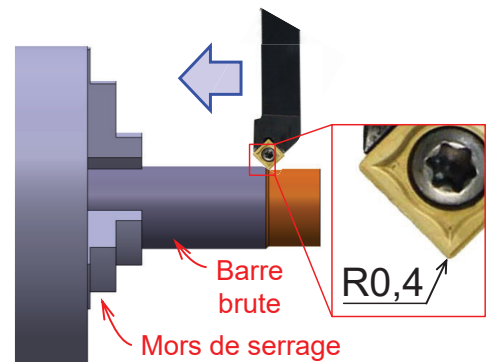

Quantification de l'état de surface (1/3)

• Profil de rugosité

= Mesure topographique des défauts de surface réels

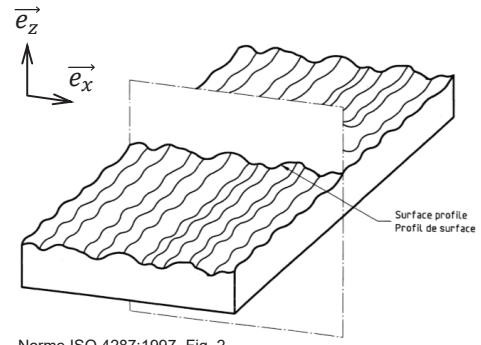

Norme ISO 4287:1997, Fig. 2

• Rugosimètre


- Scanne le profil de rugosité
- Calcule les paramètres normalisés d'état de surface



<https://www.youtube.com/watch?v=s7rrlhEikg4>

Quantification de l'état de surface (2/3)

• Paramètres normalisés

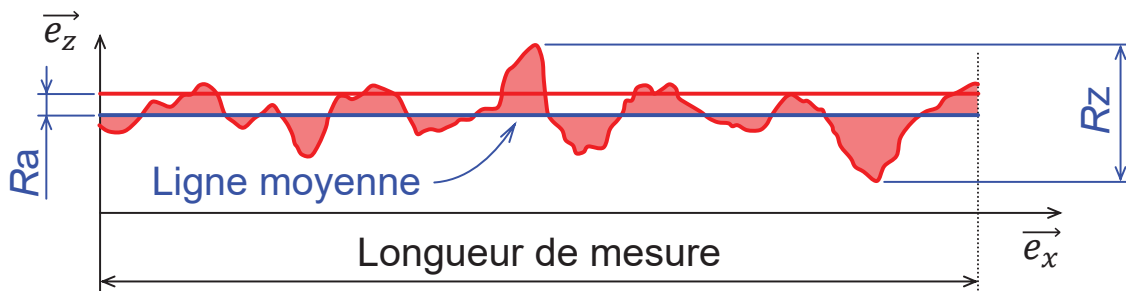

Écart moyen arithmétique R_a (« average roughness »)

= Surface rouge / longueur de mesure

→ Caractérise la qualité de surface globale

Hauteur maximale du profil R_z

→ Caractérise l'amplitude max. de défaut (local)


→ Utile pour spécifier la qualité des surfaces avec contact « frottant »

Rectification mécanique


• Principe

- Opération de finition pour qualité élevée d'état de surface
- Abrasion de la surface au moyen d'une meule cylindrique

Rectification circulaire / cylindrique

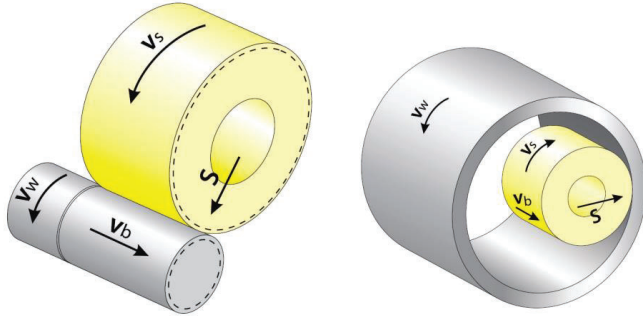

Rectification plane

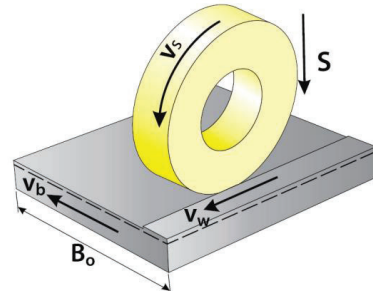

© Swiss Mechanic – Pièce en gris ($V_w \gg V_b$) / Meule en jaune ($V_s \gg S$)

• Valeurs optimales de rugosité

→ ($Ra\ 0,1$) – $Ra\ 0,4$ / ($Rz\ 0,1$) – $Rz\ 2,5$

Notation normalisée sur le plan (1/2)

• Symboles pour l'indication des états de surface

- Symbole de base... → ✓
- Indication de la valeur de rugosité maximale exigée
Par exemple « $Ra\ 1,6$ » → $\sqrt{Ra\ 1,6}$
- Spécification avec / sans enlèvement de matière (optionnel)
 - La surface doit être obtenue par enlèvement de matière → ✓
 - La surface doit être obtenue sans enlèvement de matière → ✓

• Indication du procédé de fabrication (optionnel)

Ex. si l'état de surface doit être obtenu par rectification → $\sqrt{\text{rectifié}}$

Notation normalisée sur le plan (2/2)

• Indications sur le dessin de fabrication


– État de surface « général »

Symbole placé à proximité du cartouche


Exemple: rugosité générale Ra 6,3
avec enlèvement de matière

– État de surface « local »

- Exigence spécifique à une surface
- Symbole placé sur une arête visible de la surface concernée, ou sur une ligne de rappel qui la prolonge.
- Rappelé à proximité du cartouche (noté entre parenthèses, après l'état de surface général)

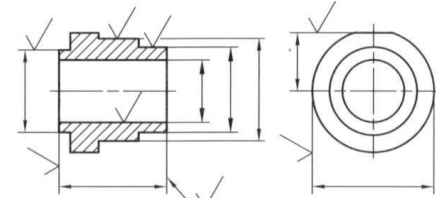

© Extrait de Normes 2022, p. 209, Fig. 209/1

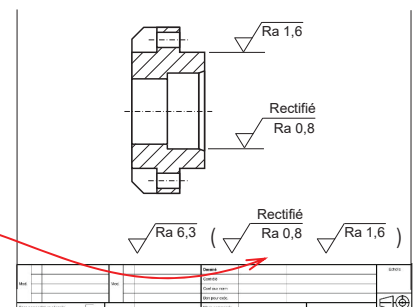

Références normatives principales

- | | |
|--------------------|---|
| ISO 8015 | Spécification géométrique des produits (GPS) — Principes fondamentaux — Concepts, principes et règle |
| ISO 21920-1 | Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Partie 1: Indication des états de surface |
| ISO 21920-2 | Spécification géométrique des produits (GPS) — État de surface: Méthode du profil — Partie 2: Termes, définitions et paramètres d'état de surface |
| ISO 80000-3 | Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps |

Tolérancement dimensionnel I

Défaut dimensionnel,
Tolérance dimensionnelle,
Système de tolérances générales

Dr. S. Soubielle



Dans ce cours, nous allons...

... Introduire la notion de défaut dimensionnel

- ... Écart par rapport à la cote « parfaite » et plage d'incertitude
- ... Origines / causes des écarts mesurés ?
- ... Concept de défaut maximum admissible
- ... Terminologie, notation, et tolérancement d'une pièce

... Définir les tolérances dimensionnelles générales

- ... Principe et notation
- ... À quel besoin cela répond-il ?
- ... Valeurs numériques des écarts dimensionnels maximum admissibles



Pièce réelle vs. pièce parfaite

• Cotation selon cours semaine 3

- Cas idéal d'une pièce « parfaite »
- Dimensions issues du modèle 3D

• Pièce réelle et défauts dimensionnels

Procédé de fabrication → impossible d'obtenir une pièce aux cotes « parfaites »

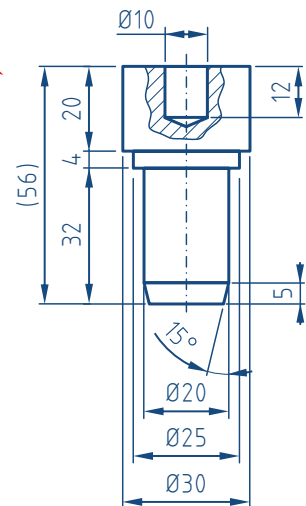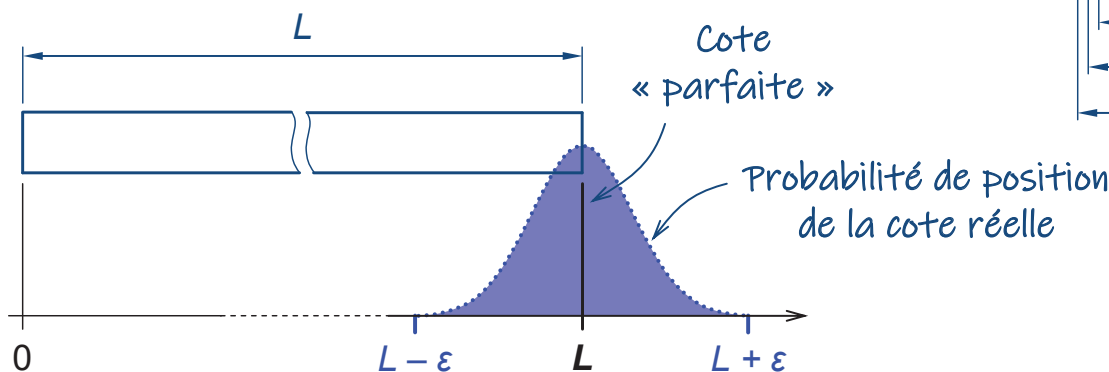

Amplitude du défaut dimensionnel

• Distribution de la probabilité


- **A priori centrée sur la cote « parfaite »**

$$\rightarrow L - L_{\min} = L_{\max} - L = \varepsilon$$

$$\rightarrow \text{Plage d'incertitude} = 2 \times \varepsilon$$

- **ε plus ou moins grand...**

→ Cote plus ou moins précise

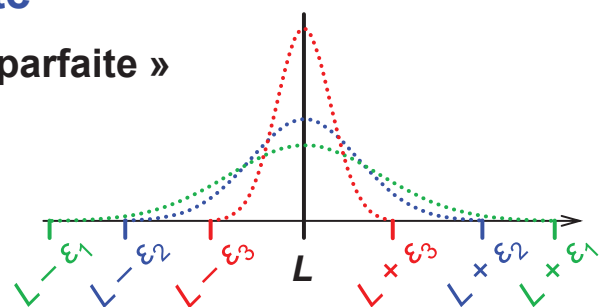

• De quoi dépend la largeur de la plage d'incertitude ?

- **Précision intrinsèque du procédé de fabrication**

Par ex. sur machine d'usinage std : $\pm 50 \mu\text{m} / 100 \text{ mm}$ et $\pm 5'$ d'angle

- **Valeur de la cote « parfaite » (si linéaire)**

Par ex. : $\pm 0,1$ plus facile à obtenir sur une cote de 100 mm que 1 m

- **Autres** → Paramètres d'usinage et niveau d'usure des outils
→ Précision des outils de mesure / contrôle


Écarts limites et dimension admissible

- Pour chaque cote, on va spécifier...**

- L'écart limite inférieur admissible EI → $L_{\min} = L + EI$
- L'écart limite supérieur admissible ES → $L_{\max} = L + ES$

→ La cote réelle devra être comprise entre $L_{\min}$ et $L_{\max}$

- Si $EI = -ES$ → L'usineur va viser la cote parfaite L pour l'usinage
- Si $EI \neq -ES$ → L'usineur va viser la cote moyenne $(L_{\min} + L_{\max}) / 2$

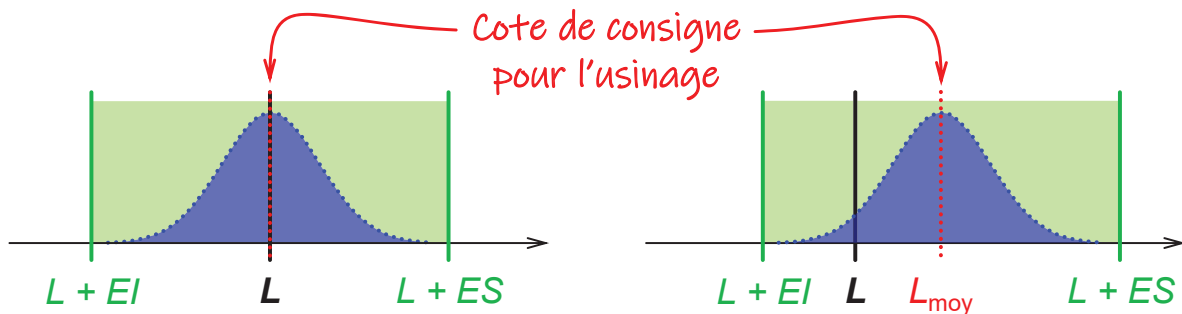

Terminologie et notation (1/3)

- Dimension (taille) nominale**

Dimension de référence sur le plan
(= cas idéal)

- Ecart limite supérieur (ES) et écart limite inférieur (EI)**


1^{ère} ligne = ES / 2^{ème} ligne = EI

- Dimensions limites admissibles**

- Limite supérieure adm. = dim. nominale + ES
- Limite inférieure adm. = dim. nominale + EI

- Intervalle de tolérance**

= Combinaison de ES et de EI

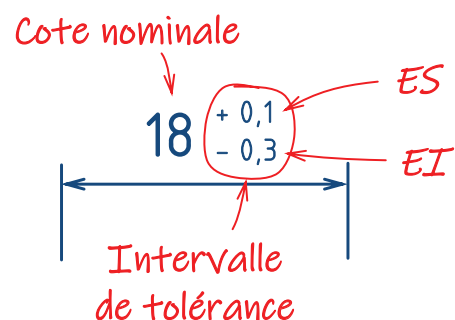

Terminologie et notation (2/3)

- **Unité de ES et EI** → Identique à celle de la cote nominale

- **Positions de l'intervalle de tolérance**

- Quelconque ($|ES| \neq |EI|$) → $ES > 0$ et $EI < 0$ $18 \begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$
- $ES < 0$ $18 \begin{smallmatrix} -0,006 \\ -0,017 \end{smallmatrix}$
- $EI > 0$ $18 \begin{smallmatrix} +0,15 \\ +0,12 \end{smallmatrix}$
- Centré sur la cote nominale ($|EI| = |ES|$) → $18 \pm 0,05$
- $ES = 0$ → $18 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,030 \end{smallmatrix}$
- $EI = 0$ → $18 \begin{smallmatrix} +0,065 \\ 0 \end{smallmatrix}$




Exercice d'application

Exprimer la cote $18 \begin{smallmatrix} +0,1 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$ telle que 1) $|ES| = |EI|$; 2) $ES = 0$; 3) $EI = 0$

Terminologie et notation (3/3)

- **Exemple de tolérancement dimensionnel d'un pièce**

- **Intervalle de tolérance explicite affecté à chaque cote**
 - Surcharge le dessin et nuit à sa lisibilité
 - Ne permet pas d'identifier rapidement les tolérances les plus exigeantes
- **Tolérances exigeantes ou pas ?**
 - En vert : tolérances peu exigeantes, i.e. pouvant être facilement satisfaites avec machine de précision standard et paramètres de coupe plus grossiers
 - En rouge : tolérances les plus exigeantes, i.e. nécessitant l'utilisation d'une machine plus précise et/ou de paramètres de coupe plus fins

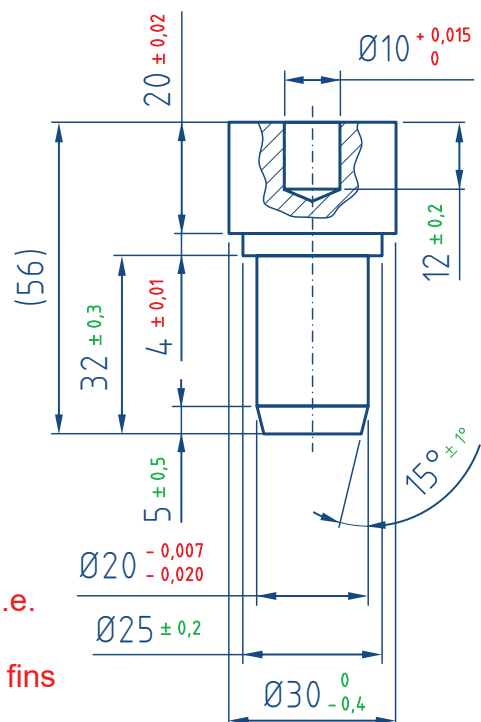

Tolérances générales ISO-2768 (1/3)

- **Principe**

- Remplacer l'écriture explicite de l'intervalle de tolérances pour chaque cote par une « classe de tolérance générale »
 - Classe de tolérance valable pour la pièce complète
 - Destinée aux tolérances peu exigeantes
 - Intervalles de tolérance explicites conservés si exigeants
- **Objectif : alléger le dessin pour mettre en évidence les tolérances les plus exigeantes**

- **Valeur de l'intervalle de tolérances en tol. gén. ?**

- Déterminée pour chaque cote
- Fonction de...
 - ... La valeur de la cote nominale
 - ... La classe de tolérance générale choisie

Tolérances générales ISO-2768 (2/3)

- **Classes de tolérances générales à choix**

- Fine (« *fine* ») → ISO 2768-f
- Moyennes (« *medium* ») → ISO 2768-m
- Grossières (« *coarse* ») → ISO 2768-c
- Très grossière (« *very coarse* ») → ISO 2768-v

- **Propriétés de l'intervalle de tolérances en tol. gén.**

- Centré sur la cote nominale
- La largeur de l'intervalle augmente avec la cote nominale
- Valeurs numériques définie dans trois tableaux, selon que :
 - Dimensions linéaires
 - Dimensions angulaires
 - Rayons de congé et largeur de chanfrein

Tolérances générales ISO-2768 (3/3)

• Intervalles de tolérances si dimension linéaire


© Extrait de Normes
2022, p. 153,
Fig. 153/1

Classe de tolérance	Dimension nominale ¹⁾							
	≥ 0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	> 2000 ... 4000
	Ecart							
f (fine) ²⁾	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	–
m (moyenne)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
c (grossière)	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4
v (très grossière)	–	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6	± 8



Exercice d'application

Le plan spécifie les tolérances générales selon ISO 2768-m. Supprimer les intervalles de tolérances redondants.

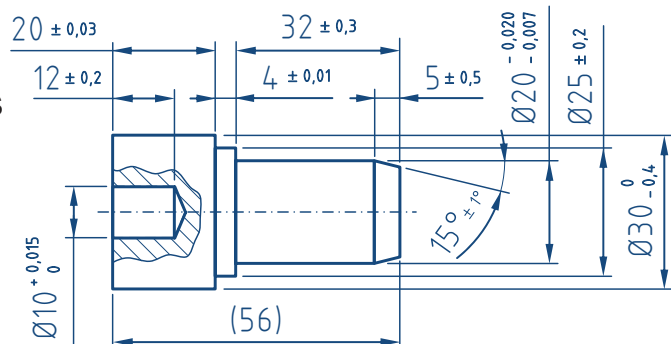

Références normatives principales

- ISO 129-1** Documentation technique de produit – Représentation des dimensions et tolérances – Partie 1 : Principes généraux
- ISO/DIS 129-2** Documentation technique de produit – Indication des cotes et tolérances – Partie 2: Cotation dans le domaine de la construction mécanique
- ISO 2768-1** Tolérances générales – Partie 1: Tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de tolérances individuelles
- ISO 80000-3** Grandeurs et unités - Partie 3: Espace et temps